

管理番号	事故発生日	公表日	製品名	機種・型式	事業社名	事故発生場所	被害概要					事故の内容	事故の原因	再発防止策	備考
							死亡	重傷病	軽傷病	Co中毒	火災				
A1G0800168	2008/12/31	2009/01/22	ガスこんろ (都市ガス用:卓上型)	PA-SE600-R	パロマ工業(株)	秋田県					○	当該製品を使用中に壁が焦げた。現在、原因を調査中。			
A1G0800163	2008/12/28	2009/01/16	ガス瞬間湯沸器 (LPガス用:屋外式)	GK-164K	(株)長府製作所	千葉県					○	お湯がぬるかったため当該機器を確認したところ、背板に穴が開き、壁が焼損していた。現在、原因を調査中。			
A1G0800154	2008/11/16	2008/12/25	ガスこんろ (LPガス用:卓上型)	型式不明	パロマ工業(株)	静岡県	1				○	火災が発生し、1名が死亡した。当該製品で天ぶらを調理中に発火した可能性があるが、現在、原因を調査中。			
A1G0800144	2008/11/19	2008/12/02	ガス給湯器付ふろがま (LPガス用:屋外式)	GRQ-201SA	(株)ノーリツ	千葉県					○	当該機器を使用中に焼損した。	事故原因は、供給ガス圧の変動を調整する部品(ガスガバナ)の設計不良から、長時間使用でガス圧調整のためのゴム膜(ダイヤフラム)の劣化が進み、ガス漏れが生じ、漏れたガスに引火し器具内配線類を焼損したものと考えられる。	製造事業者である株式会社ノーリツでは、平成19年6月9日に新聞社告、平成20年3月17日に再社告を掲載し、注意喚起を行うとともに、対象製品について改修を実施している。	リコール品(社告2007/06/09)
A1G0800143	2008/11/19	2008/12/02	ガス給湯器付ふろがま (LPガス用:屋外式)	GRQ-161A	(株)ノーリツ	千葉県					○	当該機器を使用中に音がしたので、確認すると焼損していた。	事故原因は、供給ガス圧の変動を調整する部品(ガスガバナ)の設計不良から、長時間使用でガス圧調整のためのゴム膜(ダイヤフラム)の劣化が進み、ガス漏れが生じ、漏れたガスに引火し器具内配線類を焼損したものと考えられる。	製造事業者である株式会社ノーリツでは、平成19年6月9日に新聞社告、平成20年3月17日に再社告を掲載し、注意喚起を行うとともに、対象製品について改修を実施している。	リコール品(社告2007/06/09)
A1G0800131	2008/10/30	2008/11/13	ガス給湯暖房機 (都市ガス用:屋外式)	AT-241RFA-AL (東京ガス(株)ブランド)	パナソニック(株) (旧松下住設機器(株))	神奈川県					○	使用中の浴室乾燥機の熱源である当該製品の排気口から火が見えたため、消火した。現在、原因を調査中。			
A1G0800128	2008/10/23	2008/11/10	ガス給湯器 (都市ガス用:屋外式)	PH-20CW	パロマ工業(株)	東京都					○	当該機器の前方に設置していたベランダの物干し竿が燃えた。現在、原因を調査中。			
A1G0800127	2008/10/27	2008/11/06	ガスふろがま用バーナー (都市ガス用)	TA-097UET (株)オキキ製ふろがま「OK-せみそと釜」に組み込まれたもの)	(株)世田谷製作所	兵庫県					○	当該製品を点火後、しばらくするとふろがまの下から炎が出ていた。	事故原因は、ガバナ部のダイヤフラムに亀裂が入り、機器内部でガス漏れが発生し、漏れたガスに引火して、機器本体の焼損に至ったものと思われる。	製造事業者である株式会社世田谷製作所では、平成19年4月19日に新聞社告を掲載し、注意喚起を行うとともに、対象商品について無償改修を実施してい	リコール品(社告2007/04/19)
A1G0800121	2008/07/01	2008/10/30	ガス給湯器 (都市ガス用:屋外式)	YV1621R	(株)ハーマンプロ	東京都		1				当該製品のリモコンで差し湯用のスイッチを押して浴槽にお湯を入れたところ、高温の湯がはられ、そこに幼児を抱え上げて入れたため、火傷を負った。使用状況等も含め、現在、原因を調査中。			

尚、このデータは暫定データのものも含まれていますので後日変更・削除される場合もありますのでご了承下さい。
 注意)人的被害概要 重症病:治療に要する期間が30日以上を負傷・疾病又は後遺障害
 軽傷病:治療に要する期間が30日未満を負傷・疾病

管理番号	事故発生日	公表日	製品名	機種・型式	事業社名	事故発生場所	被害概要				事故の内容	事故の原因	再発防止策	備考		
							死亡	重傷病	軽傷病	Co中毒					火災	
A1G0800118	2008/10/11	2008/10/23	ガス給湯器付ふろがま (LPガス用:屋外式)	GRQ-201SA	(株)ノーリツ	神奈川県					○	当該機器を使用していたところ、急に水になり、異臭がしてきたため、当該機器を確認したところ発煙していた。	事故原因は、供給ガス圧の変動を調整する部品(ガスガバナ)の設計不良から、長時間使用でガス圧調整のためのゴム膜(ダイヤフラム)の劣化が進み、ガス漏れが生じ、漏れたガスに引火し器具内配線類を焼損したものと考えら	製造事業者である株式会社ノーリツでは、平成19年6月9日に新聞社告、平成20年3月17日に再社告を掲載し、注意喚起を行うとともに、対象製品について改修を実施している。	リコール品(社告2007/06/09)	
A1G0800117	2008/10/08	2008/10/23	ガスこんろ (都市ガス用:組込型)	RBR-310CDSB-3SC-1 (サンウェーブ工業(株)プラント)	リンナイ(株)	東京都					○	当該製品で調理中に点火つまみ付近から炎が出たため、水をかけて消火した。	事故原因は、器具栓内部の閉子(ガスを開閉する部品)に連動する作業軸と作業軸を支えるOリングに不具合があり、こんろの点火操作後、こんろ器具栓より微量のガスが漏れ、こんろの炎より着火し、樹脂製ツマミの一部分を焼損したものと考えられ	製造事業者であるリンナイ株式会社では、平成9年2月13日、平成9年8月21日に再社告を行ったほか、ホームページにリコール情報を掲載し、注意喚起を行うとともに、対象製品について無償改修を実施している。	リコール品(社告1997/02/13)	
A1G0800115	2008/09/21	2008/10/16	カセットボンベ	ベチカッ子 (株)ヨシカワプラント)	日本瓦斯(株)	東京都					○	カセットこんろを使用したところ、当該製品付近から火が出た。現在、原因を調査中。				
A1G0800114	2008/09/27	2008/10/16	ガス湯沸器 (都市ガス用:FE式)	GQ-2421WZ-HP	(株)ノーリツ	神奈川県					○	店舗に設置してある当該機器を使用中にフード部分から一瞬炎が出た。現在、原因を調査中。				
A1G0800113	2008/09/23	2008/10/15	ガス給湯器 (都市ガス用:屋外式)	FH-1600MS	パロマ工業(株)	大阪府	1						当該機器でシャワーを浴びようと混合水栓の水栓を少し開けて、湯栓を開いたところ、熱湯が下腹部から足にかけて掛かり火傷を負った。現在、原因を調査中。			
A1G0800108	2008/09/23	2008/10/09	ガス給湯付ふろがま (LPガス用:RF式)	TP-SP164SZR-1	高木産業(株)	埼玉県					○	シャワーを使用中、当該製品から火が出て、雨どいの一部が焼損した。現在、原因を調査中。				
A1G0800100	2008/09/05	2008/09/19	ガスこんろ (LPガス用:卓上型)	ハオM600VFT	リンナイ(株)	北海道					○	火災が発生し、家屋が半焼した。天ぷら調理中に外出したため出火した可能性があり、現在、原因を調査中。				
A1G0800095	2008/08/25	2008/09/03	ガス炊飯器 (都市ガス用)	RR-07VN	リンナイ(株)	東京都					○	当該製品が発煙し、焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。				
A1G0800094	2008/08/20	2008/09/03	ガス給湯付ふろがま (都市ガス用:屋外式)	RUF-1600PW	リンナイ(株)	東京都					○	異臭がしたため確認したところ、当該機器が焼損していた。現在、原因を調査中。				
A1G0800092	2008/08/11	2008/08/25	ガス給湯器 (LPガス用:屋外設置式)	PH-163EW	パロマ工業(株)	石川県					○	当該製品の周辺から発煙する火災が発生した。出火元も含め、現在、原因を調査中。				

尚、このデータは暫定データのものも含まれていますので後日変更・削除される場合もありますのでご了承下さい。
 注意)人的被害概要 重症病:治療に要する期間が30日以上を負傷・疾病又は後遺障害
 軽傷病:治療に要する期間が30日未満の負傷・疾病

管理番号	事故発生日	公表日	製品名	機種・型式	事業社名	事故発生場所	被害概要				事故の内容	事故の原因	再発防止策	備考	
							死亡	重傷病	軽傷病	Co中毒					火災
A1G0800091	2008/03/04	2008/08/25	ガス給湯器付ふろがま (都市ガス用:屋外式)	YV2441RW	(株)ハーマンプロ	兵庫県		1				浴槽に湯をはる際に、スイッチを押し間違えて追い炊き用の高温給湯をしたため、湯温を確認せずに入った子供が火傷を負った。現在、原因を調査中。			
A1G0800090	2008/08/07	2008/08/19	ガス給湯器 (都市ガス用:屋外式)	GQ-162WS	(株)ノーリツ	東京都					○	当該機器の取り付け壁面の一部が焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			
A1G0800088	2008/07/26	2008/08/19	ガスこんろ (都市ガス用:卓上型)	RTS-480NF	リンナイ(株)	東京都					○	当該製品を使用中にその場を離れ、戻ってきたところ、煙が充満していた。当該製品の内部でガスが漏洩した可能性があり、現在、原因を調査中。			
A1G0800086	2008/07/12	2008/08/19	ガスこんろ (都市ガス用:卓上型)	IC-4800F	パロマ工業(株)	神奈川県					○	当該製品を使用中に家屋が全焼する火災が発生した。天ぷら調理中に火を消し忘れた可能性があり、現在、原因を調査中。			
A1G0800080	2008/07/10	2008/07/22	ガスふろがま (LPガス用:CF式)	GS-130D	(株)ノーリツ	山口県					○	当該機器が点火しないため、点火動作を繰り返したところ大きな音がし、周辺の窓ガラスが割れた。現在、原因を調査中。			
A1G0800079	2008/07/06	2008/07/22	ガスこんろ (都市ガス用:卓上型)	RTS-200CS	リンナイ(株)	大阪府		1			○	当該機器付近から出火して、こんろ、ゴム管、シンク、網戸などの一部を焼損し、家人1名が軽傷を負った。現在、原因を調査中。			
A1G0800078	2008/07/04	2008/07/16	ガス炊飯器 (LPガス用)	RR-10MLT	リンナイ(株)	熊本県					○	当該機器付近から出火する火災が発生し、母屋が全焼した。出火元も含め、現在、原因を調査中。			
A1G0800076	2008/06/21	2008/07/10	ガスふろがま (都市ガス用:BF式)	RBF-65NDW	リンナイ(株)	兵庫県		1				シャワーを使用中にシャワーヘッドを洗面器に入れていたところ、機器から異音が生じてシャワーヘッドが暴れ、熱湯を浴びて火傷を負った。現在、原因を調査中。			
A1G0800073	2008/04/24	2008/06/27	ガス栓 (LPガス用)	G925-12P	(株)サンコー	静岡県					○	点火動作を繰り返したところ、ガスこんろの後方から出火した。現在、原因を調査中。			
A1G0800068	2008/05/20	2008/06/03	ガスこんろ (都市ガス用:卓上型)	GXD-4100	リンナイ(株)	愛知県					○	調理中に、右こんろ点火ボタン付近から出火した。現在、原因を調査中。			
A1G0800062	2008/04/16	2008/05/08	ガス給湯器 (都市ガス用:屋外式)	PH-16CB	パロマ工業(株)	京都府					○	当該製品を使用中に排気口から炎が出た。現在、原因を調査中。			
A1G0800061	2008/04/09	2008/05/08	ガスこんろ (LPガス用:卓上型)	PA-DS35GA-L	パロマ工業(株)	岡山県					○	当該製品の右こんろとグリルを使用中、火災が発生した。使用中にその場を離れていたため、火災に至った可能性があり、現在、原因を調査中。			

尚、このデータは暫定データのものも含まれていますので後日変更・削除される場合もありますのでご了承下さい。
 注意)人的被害概要 重症病:治療に要する期間が30日以上を負傷・疾病又は後遺障害
 軽傷病:治療に要する期間が30日未満の負傷・疾病

管理番号	事故発生日	公表日	製品名	機種・型式	事業社名	事故発生場所	被害概要					事故の内容	事故の原因	再発防止策	備考
							死亡	重傷病	軽傷病	Co中毒	火災				
A1G0800055	2008/04/06	2008/04/17	ガスふろがま用バーナー (LPガス用)	TA-292HPT	(株)世田谷製作所	東京都					○	入浴後、口火にしていた時に異音 がし、確認すると当該機器バーナー 底部より炎が出ていた。現在、原因 を調査中。			
A1G0800051	2008/03/03	2008/04/10	カセットこんろ	不明	東邦金属工業(株)	愛知県	3				○	火災が発生し、3名が死亡した。出 火元も含め、現在、原因を調査中。			
A1G0800049	2008/03/18	2008/04/03	ガス給湯付ふろがま (都市ガス用:屋外式)	RUF-V2401AG	リンナイ(株)	東京都					○	当該機器を使用中にリモコンの電 源が切れ、本体から発煙した。現 在、原因を調査中。			
A1G0800048	2008/03/21	2008/04/01	ガス給湯付ふろがま (LPガス用:屋外式)	GRQ-161SA	(株)ノーリツ	大阪府					○	追い焚き中に音がしたため器具を 確認すると焼損していた。 事故原因は、供給ガス 圧の変動を調整する部 品(ガスガバナ)内の設 計不良により、長時間 使用でダイヤフラム(ガ ス圧調整のためのゴム 膜)の劣化が進み、ガス 漏れが生じ、漏れたガ スが器具内で発火し器 具を焼損させたと考えら れる。	製造事業者である株式 会社ノーリツでは、平成 19年6月9日に新聞社 告を掲載し、注意喚起 を行うとともに、対象商 品について無償改修を 実施しています。	リコール品(社告2007/06/09)	
A1G0800042	2008/02/10	2008/03/27	カセットこんろ	GL-CA35 (象印マホービン(株)ブ ラント)	(株)旭製作所	東京都					○	当該製品を使用し、ヤカンでお湯を 沸かしていたところ、ポンベの接続 部より出火した。現在、原因を調査 中。			
A1G0800040	2008/03/08	2008/03/25	ガス温風暖房機 (LPガス用:密閉式)	VGB-40MP-2	三菱電機(株)	宮城県					○	当該製品のスイッチを入れて、その 場を離れたが、しばらくすると異臭と 煙に気がつき戻ると、当該製品から 発煙していたため、消火した。現 在、原因を調査中。			
A1G0800035	2008/02/28	2008/03/11	ガス給湯器付ふろがま (LPガス用:屋外式)	GRQ-162	(株)ノーリツ	長崎県					○	追い焚きを開始してしばらくすると、 機器が停止し、ボンと音がして、異 臭がして、発煙した。 事故原因は、供給ガス 圧の変動を調整する部 品(ガスガバナ)内の設 計不良により、長時間 使用でダイヤフラム(ガ ス圧調整のためのゴム 膜)の劣化が進み、ガス 漏れが生じ、漏れたガ スが器具内で発火し器 具を焼損させたと考えら れる。	製造事業者である株式 会社ノーリツでは、平成 19年6月9日に新聞社 告を掲載し、注意喚起 を行うとともに、対象商 品について無償改修を 実施しています。	リコール品(社告2007/06/09)	
A1G0800034	2008/02/25	2008/03/11	ガスふろがま (都市ガス用:RF式)	OURB-2051AQ-AL	(株)ガスター	東京都					○	当該機器を使用しようと、リモコンの スイッチを押したが作動しなかつた ため、修理を頼んだところ、当該製 品の内部基板等が一部が焼損して いた。現在、原因を調査中。			
A1G0800032	2008/02/21	2008/03/11	ガス栓 (都市ガス用)	G56	光陽産業(株)	東京都					○	ガス栓から接続具を外した後、ガス 臭気を感じたため、ライターの火を 近づけたところ、ガス栓及び壁の一 部を焼損した。現在、原因を調査 中。			

尚、このデータは暫定データのものも含まれていますので後日変更・削除される場合もありますのでご了承下さい。
注意)人的被害概要 重症病:治療に要する期間が30日以上の負傷・疾病又は後遺障害
軽傷病:治療に要する期間が30日未満の負傷・疾病

管理番号	事故発生日	公表日	製品名	機種・型式	事業社名	事故発生場所	被害概要					事故の内容	事故の原因	再発防止策	備考
							死亡	重症病	軽傷病	Co中毒	火災				
A1G0800026	2008/02/20	2008/02/28	ガス給湯器付ふろがま (都市ガス用:RF式)	GRQ-201SAKZ- 201SA (株)日立ハウステック (プラント)	(株)ノーリツ	大阪府					○	当該機器が焼損する火災が発生した。	事故原因は、供給ガス圧の変動を調整する部品(ガスガバナ)内の設計不良により、長時間使用でダイヤフラム(ガス圧調整のためのゴム膜)の劣化が進み、ガス漏れが生じ、漏れたガスが器具内で発火し器具を焼損させたと考えられる。	製造事業者である株式会社ノーリツでは、平成19年6月9日に新聞社告を掲載し、注意喚起を行うとともに、対象商品について無償改修を実施しています。	リコール品(社告2007/06/09)
A1G0800025	2008/02/09	2008/02/28	ガスファンヒーター (LPガス用)	RC-E4001NP	リンナイ(株)	千葉県	1				○	点火スイッチを押しても点火しないため、何回も点火動作を繰り返していると爆発した。家人1名が火傷を負い死亡した。現在、原因を調査中。			
A1G0800019	2008/02/15	2008/02/26	ガス給湯器付ふろがま (LPガス用:屋外式)	GRQ-161SA	(株)ノーリツ	福岡県					○	当該機器を使用中にブレーカーが作動し、器具から発煙したため消火した。	事故原因は、供給ガス圧の変動を調整する部品(ガスガバナ)内の設計不良により、ダイヤフラム(ガス圧調整のためのゴム膜)の長時間使用でダイヤフラムの劣化が進み、ガス漏れが生じ、漏れたガスが器具内で発火し器具を焼損させたと考えられる。	製造事業者である株式会社ノーリツでは、平成19年6月9日に新聞社告を掲載し、注意喚起を行うとともに、対象商品について無償改修を実施しています。	リコール品(社告2007/06/09)
A1G0800016	2008/02/06	2008/02/26	ガスふろがま (LPガス用:CF式)	GFS-701	(株)長府製作所	千葉県			1		○	台所のこんろの火を消したところ、隣の浴室内で爆発が発生し、天井やドアが破損し、割れたガラスで手を切った。現在、原因を調査中。			
A1G0800013	2008/02/14	2008/02/21	ガス給湯器付ふろがま (LPガス用)	GRQ-1600G	(株)ノーリツ	兵庫県					○	当該機器の使用中にリモコンの表示が消えたため、器具を確認すると、発煙していた。現在、原因を調査中。			
A1G0800012	2008/01/23	2008/02/20	ガスふろがま (都市ガス用)	GFS-74	(株)長府製作所	愛知県			2		○	入浴中に気分が悪くなり、2名が病院へ搬送され、CO中毒と診断された。現在、原因を調査中。			
A1G0800010	2008/01/26	2008/02/07	ガスふろがま用バーナー (LPガス用)	TA-OK270UET (株)オカキ製ふろがまに組み込まれたもの	(株)世田谷製作所	大阪府					○	当該機器の点火スイッチを押したが点火確認ランプが点灯しなかったため、当該機器を確認すると、黒く変色していた。	事故原因は、ガバナ部のダイヤフラムに亀裂が入り、機器内部でガス漏れが発生し、漏れたガスに引火して、機器本体の焼損に至ったものと思われる。	製造事業者である株式会社世田谷製作所では、平成19年4月19日に新聞社告を掲載し、注意喚起を行うとともに、対象商品について無償改修を実施している。	リコール品(社告2007/04/19)
A1G0800009	2008/01/22	2008/02/07	ガス瞬間湯沸器 (都市ガス用:屋外式)	GW-16T2RZ	松下電器産業(株)	神奈川県					○	浴槽にお湯を張っている途中で当該機器から発火した。現在、原因を調査中。			
A1G0800003	2008/01/08	2008/01/23	ガスこんろ (都市ガス用:卓上型)	KGE-S650GC	リンナイ(株)	京都府					○	当該機器付近より出火する火災が発生し、蛍光灯等を焼損した。現在、原因を調査中。			

尚、このデータは暫定データのものも含まれていますので後日変更・削除される場合もありますのでご了承下さい。
 注意)人的被害概要 重症病:治療に要する期間が30日以上以上の負傷・疾病又は後遺障害
 軽傷病:治療に要する期間が30日未満の負傷・疾病

管理番号	事故発生日	公表日	製品名	機種・型式	事業社名	事故発生場所	被害概要					事故の内容	事故の原因	再発防止策	備考	
							死亡	重傷病	軽傷病	Co中毒	火災					
A1G0800002	2008/01/02	2008/01/23	ガスこんろ (都市ガス用:卓上型)	ハオ400FE	リンナイ(株)	福岡県	1		1			○	爆発火災が発生し、1名が死亡し、1名が軽傷を負った。現在、原因を調査中。			A1G0800001とA1G0800002は同一事故
A1G0800001	2008/01/02	2008/01/17	ガス栓 (都市ガス用)	F-184	(株)藤井合金製作所	福岡県	1	1				○	当該製品付近で爆発・火災があった。その際、死傷者(2名)が出た。出火元も含め、現在、原因を調査中。			A1G0800001とA1G0800002は同一事故

注:

- ・A1G0800004⇒B1へ移行(08.03.18)
- ・A1G0800008⇒B1へ移行(08.04.23)
- ・A1G0800014/A1G0800015/A1G0800021/A1G0800023/A1G0800024⇒B1へ移行(08.06.26)
- ・A1G0800011/A1G0800041/A1G0800045/A1G0800050⇒B1へ移行(08.06.27)
- ・A1G0800046⇒B1へ移行(08.07.10)
- ・A1G0800017/A1G0800029/A1G0800030/A1G0800033/A1G0800037/A1G0800047/A1G0800054⇒B1へ移行(08.10.10)
- ・A1G0800027/A1G0800060/A1G0800071/A1G0800074/A1G0800084⇒B1へ移行(09.01.14)
- ・A1G0800020/A1G08000102/A1G0800125⇒B1へ移行(09.04.02)
- ・A1G0800007/A1G0800170⇒B1へ移行(09.04.28)
- ・A1G0800005/A1G0800022/A1G0800028/A1G0800031/A1G0800036/A1G0800039/A1G0800043/A1G0800044/A1G0800082/A1G0800106/A1G0800122/A1G0800135/A1G0800136/A1G0800137⇒B1へ移行(09.07.14)
- ・A1G0800006/A1G0800058/A1G0800069/A1G0800087/A1G0800097/A1G0800101/A1G0800103/A1G0800119/A1G0800123/A1G0800129/A1G0800130/A1G0800132/A1G0800138/A1G0800140/A1G0800141/A1G0800142/A1G0800146/A1G0800152/A1G0800156/A1G0800157/A1G0800164/A1G0800166⇒B1へ移行(09.07.24)
- ・A1G0800070/A1G0800077⇒B1へ移行(09.08.06)
- ・A1G0800081/A1G0800133⇒B1へ移行(09.08.07)
- ・A1G0800083⇒B1へ移行(09.08.19)
- ・A1G0800056/A1G0800059/A1G0800072/A1G0800109/A1G0800126/A1G0800151/A1G0800159⇒B1へ移行(09.12.09)
- ・A1G0800038/A1G0800099/A1G0800134/A1G0800150⇒B1へ移行(09.12.16)
- ・A1G0800052/A1G0800053/A1G0800057/A1G0800085/A1G0800096/A1G0800110/A1G0800120/A1G0800124/A1G0800145/A1G0800149⇒B1へ移行(09.12.22)
- ・A1G0800063/A1G0800093/A1G0800139⇒B1へ移行(10.01.28)
- ・A1G0800018/A1G0800066⇒B1へ移行(10.02.02)
- ・A1G0800064/A1G0800067/A1G0800075/A1G0800089/A1G0800104/A1G0800105/A1G0800116/A1G0800148/A1G0800153/A1G0800155/A1G0800158/A1G0800162/A1G0800165/A1G0800167⇒B1へ移行(10.02.15)
- ・A1G0800065/A1G0800161/A1G0800169⇒B1へ移行(10.06.18)
- ・過去4年間の経済産業省 製品事故判定第三者委員会の調査結果等を反映した。また、これに合わせ重複データのチェックを行った(10.11.05)
- ・A1G0800107/A1G0800160/A1G0800098/A1G0800111/A1G0800112/A1G0800147⇒B1へ移行(10.11.05)