

JGKA 管理番	事故発生日	公表日	製品名	機種・型式	事業社名	事故発生場所	被害概要				事故の内容	事故の原因	再発防止策	備考	
							死亡	重傷病	軽傷病	〇〇中毒					
A1G11-	153	2011/03/24	2016/10/17	石油ファンヒーター(開放式)	FW-3040S	ダイニチ工業(株)	三重県			1	〇	建物が全焼、近隣の建物に延焼する火災が発生し、1名が火傷を負った。現場に当該製品があった。	当該製品には、出火の痕跡は認められなかったが、焼損が著しく、確認できない部品があることから、出火元が否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。	引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。	
A1K11-	152	2011/12/31	2012/02/27	石油ストーブ(密閉式)	FF-65AKV3	(株)コロナ	北海道				〇	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			事業者が事故を認識したのは、1月31日。
A1K11-	149	2011/12/30	2012/02/16	石油ストーブ(開放式)	SX-28	(株)コロナ	東京都				〇	建物が全焼する火災が発生し、現場に当該製品があった。当該製品のカートリッジタンクの口金が紛失していた状況を含め、現在、原因を調査中。			
A1K11-	146	2011/12/30	2012/02/01	石油ストーブ(密閉式)	FF-65M2	(株)コロナ	青森県			2	〇	当該製品を点火後、その場を離れ戻ったところ、当該製品から出火する火災が発生しており、当該製品及び周辺を焼損し、2名が負傷した。現在、原因を調査中。			
A1K11-	144	2011/12/31	2012/01/25	石油給湯機	OQB-302Y	(株)ノーリツ	滋賀県				〇	当該製品を使用中、ブレーカーが作動したため確認すると、当該製品から出火する火災が発生しており、当該製品を焼損した。事故原因は、電磁弁に使用されているOリング(パッキン)が劣化して硬化、収縮し、器具内に油漏れが発生したことから、漏れた灯油に引火し、火災に至ったものと考えられる。			製造から10年以上経過した製品。平成14年10月24日からリコールを実施。改修率98.2%。
A1K11-	138	2011/11/25	2012/01/25	石油ストーブ(開放式)	NX-22Y	(株)コロナ	愛知県			1	〇	当該製品に給油タンクを戻す際、灯油が漏れ、当該製品にかかり出火する火災が発生し、建物が2棟全焼、1名が火傷を負った。当該製品の芯が消火位置まで完全に下がっていなかった可能性及び当該製品の給油時の状況を含め、現在、原因を調査中。			事業者が事故を認識したのは、平成23年12月19日。平成23年12月28日に消費者安全法の重大事故等として公表済。
A1K11-	134	2011/12/13	2012/01/25	石油ストーブ(密閉式)	FF-65MR8	(株)コロナ	北海道				〇	当該製品を使用中、異音とともに当該製品から出火する火災が発生し、当該製品が焼損した。現在、原因を調査中。			平成23年12月28日に消費者安全法の重大事故等として公表済。
A1K11-	131	2011/12/11	2012/01/25	石油ストーブ(開放式)	GKP-S241N((株)グリーンウッドブランド)	(株)千石((株)グリーンウッドブランド)(輸入事業者)	岩手県				〇	当該製品に給油しようと、カートリッジタンクを引き抜いたところ、灯油が漏れて出火する火災が発生し、建物が全焼した。事故原因は、当該製品のカートリッジタンクの蓋(口金キャップ)が本体に確実にロックされない状態であったにもかかわらず、蓋が閉まったと誤認しやすい構造であったため、カートリッジタンクを出した際に蓋が外れ、漏れた灯油に引火したと考えられる。			平成22年9月1日からリコールを実施。改修率29.1%。平成23年12月22日に消費者安全法の重大事故等として公表済。

尚、このデータは暫定データのものも含まれていますので後日変更・削除される場合もありますのでご了承下さい。
 注意)人的被害概要 重症病:治療に要する期間が30日以上を負傷・疾病又は後遺障害
 軽傷病:治療に要する期間が30日未満の負傷・疾病

JGKA 管理番	事故発生日	公表日	製品名	機種・型式	事業社名	事故発生場所	被害概要				事故の内容	事故の原因	再発防止策	備考		
							死亡	重傷病	軽傷病	〇〇中毒					火災	
A1K11-	130	2011/12/12	2012/01/25	石油給湯機	OQB-302Y	(株)ノーリツ	静岡県					○	当該製品を使用中、異音がしたため確認すると、当該製品から出火する火災が発生しており、当該製品を焼損した。事故原因は、電磁弁に使用されているリング(パッキン)が劣化して硬化、収縮し、器具内に油漏れが発生したことから、漏れた灯油に引火し、火災に至ったものと考えられる。			製造から10年以上経過した製品。平成14年10月24日からリコールを実施。改修率98.2%。平成23年12月22日に消費者安全法の重大事故等として公表済。
A1K11-	129	2011/12/06	2011/12/26	石油ストーブ(半密閉式)	UFH-772USC	サンポット(株)	北海道					○	当該製品を使用中、火力を上げたところ、しばらくして、当該製品から発煙する火災が発生し、当該製品及び周辺を焼損した。火力が上がらない状態で使用していた可能性を含め、現在、原因を調査中。			
A1K11-	127	2011/12/05	2011/12/26	石油ストーブ(開放式)	SX-B27WY	(株)コロナ	石川県					○	当該製品を使用中、当該製品から出火する火災が発生し、建物が1棟全焼、4棟が類焼した。当該製品の燃焼中に給油した状況及び給油タンクの装着時に灯油がこぼれた状況も含め、現在、原因を調査中。			平成20年9月17日からリコールを実施。改修率1.5%。平成23年12月15日に消費者安全法の重大事故等として公表済。
A1K11-	121	2011/12/02	2011/12/26	石油給湯機	IB-36S	(株)長府製作所	沖縄県					○	当該製品から発煙し、当該製品を焼損、周辺を汚損する火災が発生した。事故前から故障していた可能性を含め、現在、原因を調査中。			製造から20年以上経過した製品。平成23年12月15日に消費者安全法の重大事故等として公表済。
A1K11-	120	2011/12/04	2011/12/26	石油給湯機	OTQ-302SAWY	(株)ノーリツ	新潟県					○	当該製品を使用中、湯温が下がったため確認すると、当該製品の前面カバー下部が外れ、その隙間から出火する火災が発生しており、当該製品を焼損した。現在、原因を調査中。			製造から10年以上経過した製品。平成14年10月24日からリコールを実施、改修率98.2%。
A1K11-	119	2011/12/03	2011/12/26	石油給湯機	OQB-302Y	(株)ノーリツ	神奈川県					○	当該製品を使用中、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品を焼損した。事故前から異音がる不具合が発生していた状況を含め、現在、原因を調査中。			製造から10年以上経過した製品。平成14年10月24日からリコールを実施、改修率98.2%。
A1K11-	115	2011/11/23	2011/12/26	石油給湯機	UIB-NS40X4(FD)	(株)コロナ	島根県					○	建物が全焼する火災が発生し、現場に当該製品があった。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
A1K11-	112	2011/11/23	2011/12/13	石油給湯機付ふろがま	UKB-3300TXA(FF)	(株)コロナ	北海道					○	当該製品を使用後、当該製品の排気管から出火する火災が発生し、当該製品が焼損した。現在、原因を調査中。			製造から10年以上経過した製品。
A1K11-	111	2011/11/26	2011/12/13	石油ストーブ(半密閉式)	SV-V45MC2	(株)コロナ	北海道					○	当該製品を着火後、発煙に気付き確認すると、当該製品から出火する火災が発生しており、当該製品及び周辺が焼損した。現在、原因を調査中。			
A1K11-	110	2011/11/22	2011/12/13	石油ストーブ(密閉式)	UFH-645UKF	サンポット(株)	北海道	1				○	当該製品及び周辺が焼損する火災が発生し、1名が死亡した。当該製品の電源プラグとコンセントの接続部でトラッキング現象(絶縁破壊による短絡)が発生した可能性又は屋内配線で漏電等が発生した可能性も含め、現在、原因を調査中。			

尚、このデータは暫定データのものも含まれていますので後日変更・削除される場合もありますのでご了承下さい。
 注意)人的被害概要 重症病:治療に要する期間が30日以上を負傷・疾病又は後遺障害
 軽傷病:治療に要する期間が30日未満の負傷・疾病

JGKA 管理番	事故発生日	公表日	製品名	機種・型式	事業社名	事故発生場所	被害概要				事故の内容	事故の原因	再発防止策	備考		
							死亡	重傷病	軽傷病	〇〇中毒						
A1K11-	106	2011/11/15	2011/12/13	石油ふるがま	CK-5	(株)長府製作所	長崎県					○	当該製品を使用中、ブレーカーが作動したため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			製造から30年以上経過した製品。
A1K11-	102	2011/11/15	2011/12/13	石油ふるがま	CK-5	(株)長府製作所	長野県					○	当該製品で追い焚き後、異常な炎に気づき確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			製造から25年以上経過した製品。
A1K11-	098	2011/11/10	2011/12/06	石油ストーブ(開放式)	SX-B27WY	(株)コロナ	北海道					○	当該製品にカートリッジタンクを装着する際、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。カートリッジタンクの給油口から灯油が漏れた状況を含め、現在、原因を調査中。			平成20年9月17日からリコールを実施。改修率1.5%。
A1K11-	092	2011/11/06	2011/12/06	油だき温水ボイラ	FB-07P(FF)	(株)トヨミ	北海道					○	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
A1K11-	091	2011/11/03	2011/11/21	石油給湯機	OX-310YS	(株)ノーリツ	長崎県					○	当該製品のスイッチを入れたところ、ブレーカーが作動し、当該製品から出火する火災が発生、当該製品及び周辺が焼損した。現在、原因を調査中。			製造から15年以上経過した製品。
A1K11-	090	2011/03/08	2011/11/21	石油給湯機付ふるがま	UKB-3200TX3(A)	(株)コロナ	宮城県					○	当該製品を使用中、当該製品から発煙し、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品の熱交換器に亀裂が生じていた状況及び温度ヒューズが外されていた状況も含め、現在、原因を調査中。			製造から15年以上経過した製品。事業者が事故を認識したのは、11月2日。平成23年5月26日に消費者安全法の重大事故等として公表済。
A1K11-	088	2011/10/25	2011/11/10	石油給湯機	OQB-302Y	(株)ノーリツ	富山県					○	当該製品を使用中、異音がしたため確認すると、当該製品から出火する火災が発生しており、当該製品が焼損した。事故原因は、電磁弁に使用されているリング(パッキン)が劣化して硬化、収縮し、器具内に油漏れが発生したことから、漏れた灯油に引火し、火災に至ったものと考えられる。			製造から10年以上経過した製品。平成14年10月24日からリコールを実施。改修率98.1%。
A1K11-	087	2011/10/10	2011/11/01	石油ふるがま	CK-12JT	(株)長府製作所	埼玉県					○	当該製品で追い焚きし、しばらくすると当該製品から発煙し、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			製造から20年以上経過した製品
A1K11-	086	2011/10/07	2011/11/01	石油ストーブ(密閉式)	FF-7000S	サンポット(株)	東京都	1	1			○	修理業者が当該製品を点検修理中、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺が焼損、1名が火傷を負い、1名が軽傷を負った。点検作業時の状況を含め、現在、原因を調査中。			
A1K11-	085	2011/10/10	2011/11/01	石油給湯機	OQB-405Y	(株)ノーリツ	茨城県					○	ブレーカーが作動したため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、調査中。			製造から10年以上経過した製品。平成14年10月24日からリコールを実施。改修率98.1%

尚、このデータは暫定データのものも含まれていますので後日変更・削除される場合もありますのでご了承下さい。
 注意)人的被害概要 重症病:治療に要する期間が30日以上を負傷・疾病又は後遺障害
 軽傷病:治療に要する期間が30日未満の負傷・疾病

JGKA 管理番	事故発生日	公表日	製品名	機種・型式	事業社名	事故発生場所	被害概要					事故の内容	事故の原因	再発防止策	備考
							死亡	重傷病	軽傷病	〇中毒	火災				
A1K11-084	2011/10/04	2012/09/21	石油ふろがま	CK-11S	(株)長府製作所	千葉県					○	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。事故原因は、調査の結果、空焚き防止装置のリード線が制御基板から外され、空焚き防止点検用コネクターが抜き忘れられて空焚き防止装置が機能しない状態であったことから、浴槽の水を排水した際、何らかの原因で運転していた当該製品が空焚き状態となって、火災に至ったものと考えられ、製品に起因しない事故と推定される。			平成23年10月18日にガス機器・石油機器に関する事故(製品起因か否かが特定できていない事故を含む)として公表していたもの。平成19年7月27日からリコールを実施(特記事項を参照)改修率31.7%。
A1K11-083	2011/10/04	2011/11/01	石油ふろがま	OR-6	(株)ノーリツ	山形県					○	当該製品のタイマーをセットし、追い焚きをしていたところ、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品が焼損した。事故前から当該製品のタイマーが不調であった状況を含め、現在、原因を調査中。			製造から30年以上経過した製品
A1K11-082	2011/10/06	2011/11/01	石油給湯機	OQB-407WZFF	(株)ノーリツ	北海道					○	施設で当該製品を使用中、異臭に気付き確認すると、当該製品から出火する火災が発生しており、当該製品が焼損した。現在、原因を調査中。			
A1K11-081	2011/09/18	2011/10/18	石油給湯機	UIB-310TX(M)	(株)コロナ	埼玉県					○	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。エラー表示がされていたが使用を続けていた可能性を含め、現在、原因を調査中。			製造から20年以上経過した製品。平成23年9月29日に消費者安全法の重大事故等として公表済。
A1K11-079	2011/09/05	2011/10/05	石油給湯機	IB-36S	(株)長府製作所	沖縄県					○	電灯が点灯しないため確認すると、当該製品及び周辺が焼損する火災が発生していた。当該製品は作動していない故障状態であったが、当該製品のスイッチが入っていた状況を含め、現在、原因を調査中。			製造から20年以上経過した製品
A1K11-078	2011/07/31	2011/09/27	石油ふろがま	JPK-N	(株)長府製作所	秋田県					○	当該製品のタイムスイッチをセット後、しばらくすると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			製造から20年以上経過した製品。事業者が事故を認識したのは、8月26日。平成19年7月27日からリコールを実施、改修率29.7%
A1K11-075	2011/08/02	2011/08/29	石油ふろがま	CK-11S	(株)長府製作所	京都府					○	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。事故原因は、機器の修理や点検の際に使用する点検用コネクター(空焚き防止装置を働かせないようにし、他の装置の作動点検をするもの)を修理・点検後に戻し忘れたため、空焚きとなった際に空焚き防止装置が作動せず、火災に至ったものと考えられる。			平成23年8月11日に消費者安全法の重大事故等として公表済。製造から15年以上経過した製品。平成19年7月27日からリコールを実施。改修率29.7%。
A1K11-074	2011/08/03	2011/08/29	石油給湯機付ふろがま	UKB-380HTX(M)	(株)コロナ	福島県					○	当該製品で給湯中、発煙に気付き確認すると、当該製品背面部から出火する火災が発生しており、当該製品が焼損した。現在、原因を調査中。			製造から10年以上経過した製品。
A1K11-073	2011/07/16	2011/08/29	石油給湯機付ふろがま	RPE40KAB(高木産業(株)ブランド:型式TP-BS402AZR-D)	TOTO(株) [製造:東陶エプロ(株)(解散)](高木産業(株)ブランド)	栃木県					○	当該製品から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺が焼損した。事故原因は、電磁弁に使用されている部品のリング(パッキン)が劣化により硬化、収縮し、器具内に油漏れが発生。この漏れた灯油に引火して機器内部が焼損したと考えられる。			製造から10年以上経過した製品。平成14年10月24日からリコールを実施。改修率87.7%。

尚、このデータは暫定データのものも含まれていますので後日変更・削除される場合もありますのでご了承下さい。
 注意)人的被害概要 重症病:治療に要する期間が30日以上を負傷・疾病又は後遺障害
 軽傷病:治療に要する期間が30日未満の負傷・疾病

JGKA 管理番	事故発生日	公表日	製品名	機種・型式	事業社名	事故発生場所	被害概要					事故の内容	事故の原因	再発防止策	備考
							死亡	重傷病	軽傷病	〇〇中毒	火災				
A1K11-071	2011/07/10	2011/08/03	石油給湯機	OX-310Y	(株)ノーリツ	熊本県					○	当該製品を使用中、熱湯が出ないため確認すると、当該製品から発煙し、当該製品を焼損する火災が発生していた。排気トップ(排気筒)の直上部に屋根が設けられていた状況も含め、現在、原因を調査中。			製造から20年以上経過した製品
A1K11-070	2011/07/11	2011/08/03	油だき温水ボイラ	PG-502S	(株)長府製作所	茨城県					○	当該製品を使用中、異常に気付き確認すると、当該製品から発煙し、当該製品を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。			製造から10年以上経過した製品
A1K11-069	2011/06/24	2011/07/28	石油ふろがま	CK-11	(株)長府製作所	長野県					○	当該製品のタイマーをセットし、使用したところ、異臭がしたため確認すると、当該製品から発煙しており、当該製品が焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			製造から10年以上経過した製品。平成19年7月27日からリコールを実施。改修率29.7%。
A1K11-067	2011/04/01	2011/07/21	石油ファンヒーター	FW-322E	ダイニチ工業(株)	岩手県					○	建物が全焼する火災が発生し、現場に当該製品があった。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			事業者が事故を認識したのは、6月23日
A1K11-066	2011/01/28	2011/07/08	石油ストーブ(開放式)	RCA-206	(株)トヨミ	岡山県					○	当該製品を消火操作後、当該製品から出火する火災が発生し、建物が全焼した。現在、原因を調査中。			事業者が事故を認識したのは、6月15日。
A1K11-063	2011/05/26	2011/06/15	石油給湯機	IB-34F	(株)長府製作所	群馬県					○	異常に気付き確認すると、当該製品から発煙する火災が発生しており、当該製品及び周辺が焼損した。事故前から調子が悪く、使用時に茶色の湯が出ていた状況も含め、現在、原因を調査中。			製造より25年以上経過した製品
A1K11-060	2011/05/13	2011/06/10	石油給湯機	RPH32K	TOTO(株) [製造:東陶ユプロ(株)(解散)]	福岡県					○	当該製品を使用中、当該製品を焼損し、周辺が汚損する火災が発生した。事故原因は、電磁弁に使用されている部品のリング(パッキン)が劣化により硬化、収縮し、器具内に油漏れが発生、この漏れた灯油に引火して当該製品が焼損したと考えられる。			製造から10年以上経過した製品。平成14年10月24日からリコールを実施。改修率87.6%。
A1K11-059	2011/05/07	2011/06/10	石油ふろがま	CK-11S	(株)長府製作所	滋賀県					○	家人が当該製品のタイムスイッチを入れた後、しばらくして、近所の人から異常に気付き確認すると当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。事故原因は、機器の修理や点検の際に使用する点検用コネクター(空焚き防止装置を働かせないようにし、他の装置の作動点検をするもの)を修理・点検後に戻し忘れたため、空焚きとなった際に空焚き防止装置が作動せず、火災に至ったと考えられる。			製造から10年以上経過した製品。平成23年5月19日に消費者安全法の重大事故等として公表済。報告書の提出期限を超過していることから、事業者に対し厳重注意。平成19年7月27日からリコールを実施。改修率29.4%。
A1K11-057	2011/05/05	2011/05/30	石油ふろがま	JPM	(株)長府製作所	岩手県					○	当該製品のタイムスイッチをセットし当該製品の運転を始めた。しばらくして、異常に気付き確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生しており、建物が全焼した。当該製品から出火したのか、他の要因も含めて、現在、原因を調査中。			製造から20年以上経過した製品。

尚、このデータは暫定データのものも含まれていますので後日変更・削除される場合もありますのでご了承下さい。
 注意)人的被害概要 重症病:治療に要する期間が30日以上を負傷・疾病又は後遺障害
 軽傷病:治療に要する期間が30日未満の負傷・疾病

JGKA 管理番	事故発生日	公表日	製品名	機種・型式	事業社名	事故発生場所	被害概要				事故の内容	事故の原因	再発防止策	備考		
							死亡	重傷	軽傷	〇中毒						
A1K11-	056	2011/04/21	2011/05/23	石油給湯機	RPH40KSS	TOTO(株) [製造: 東陶ユプロ(株) (解散)]	愛媛県					○	当該製品を使用中、異音がしたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。事故原因は、電磁弁に使用されている部品のリング(パッキン)が劣化により硬化、収縮し、器具内に油漏れが発生。この漏れた灯油に引火して機器内部が焼損したと考えられる。			製造から10年以上経過した製品。平成14年10月24日からリコールを実施。改修率87.6%。
A1K11-	055	2011/04/12	2011/05/13	石油給湯機	IB-35R	(株)長府製作所	栃木県					○	当該製品を使用中、異音がしたため確認すると、当該製品から発煙する火災が発生しており、当該製品及び周辺が焼損した。現在、原因を調査中。			製造から25年以上経過した製品
A1K11-	052	2011/04/10	2011/04/27	石油給湯機付ふろがま	OTQ-302Y	(株)ノーリツ	埼玉県					○	当該製品を使用中、異常に気付いたため確認すると、当該製品の排気口から出火する火災が発生しており、当該製品が焼損した。現在、原因を調査中。			製造から10年以上経過した製品。平成14年10月24日からリコールを実施。改修率98.0%。
A1K11-	051	2011/04/09	2011/04/27	石油給湯機付ふろがま	ORM-300Y((株)ハウステックブランド: 型式KZO-300)	(株)ノーリツ((株)ハウステックブランド)	山梨県					○	当該製品を使用中、当該製品から出火する火災が発生しており、当該製品及び周辺が焼損した。現在、原因を調査中。			製造から25年以上経過した製品
A1K11-	048	2011/03/30	2011/04/19	石油ふろがま	CK-11	(株)長府製作所	長崎県					○	当該製品を使用中、異臭がしたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品が空焚きとなった状況も含め、現在、原因を調査中。			製造から20年以上経過した製品。平成19年7月27日からリコールを実施。改修率29.3%。
A1K11-	045	2011/03/29	2011/04/15	石油給湯機	OQB-305Y((株)ハウステックブランド: 型式HO-360A)	(株)ノーリツ((株)ハウステックブランド)	茨城県					○	外出から戻ったところ、当該製品から発煙する火災が発生しており、当該製品が焼損した。現在、原因を調査中。			平成14年10月24日からリコールを実施。改修率98.0%。
A1K11-	044	2011/03/23	2011/04/08	石油給湯機	RPH32KE	TOTO(株) [製造: 東陶ユプロ(株) (解散)]	福井県					○	当該製品を使用中、異音が生じたため確認すると、当該製品が焼損する火災が発生していた。事故原因は、電磁弁に使用されている部品のリング(パッキン)が劣化により硬化、収縮し、器具内に油漏れが発生。この漏れた灯油に引火して機器内部が焼損したと考えられる。			製造から10年以上経過した製品。平成14年10月24日からリコールを実施。改修率87.5%。
A1K11-	043	2011/03/21	2011/04/08	石油給湯機	RPH40KE	TOTO(株) [製造: 東陶ユプロ(株) (解散)]	富山県					○	当該製品を使用中、異音が生じたため確認すると、当該製品が焼損する火災が発生していた。事故原因は、電磁弁に使用されている部品のリング(パッキン)が劣化により硬化、収縮し、器具内に油漏れが発生。この漏れた灯油に引火して機器内部が焼損したと考えられる。			製造から10年以上経過した製品。平成14年10月24日からリコールを実施。改修率87.5%。
A1K11-	039	2011/03/20	2011/04/05	石油給湯機	OQB-305Y	(株)ノーリツ	栃木県					○	当該製品を使用中、異音が生じたため確認すると、当該製品から発煙、出火する火災が発生しており、当該製品が焼損した。事故原因は、電磁弁に使用されている部品のリング(パッキン)が劣化により硬化、収縮し、器具内に油漏れが発生。この漏れた灯油に引火して機器内部が焼損したと考えられる。			平成14年10月24日からリコールを実施。改修率98.0%。

尚、このデータは暫定データのものも含まれていますので後日変更・削除される場合もありますのでご了承下さい。
 注意)人的被害概要 重症病:治療に要する期間が30日以上を負傷・疾病又は後遺障害
 軽傷病:治療に要する期間が30日未満の負傷・疾病

JGKA 管理番	事故発生日	公表日	製品名	機種・型式	事業社名	事故発生場所	被害概要					事故の内容	事故の原因	再発防止策	備考	
							死亡	重傷病	軽傷病	〇〇中毒	火災					
A1K11-	037	2011/03/12	2011/04/05	石油給湯機	RPH40KSS(長州産業(株)ブランド:型式PDX-411D)	TOTO(株) [製造:東陶ユibro(株)(解散)](長州産業(株)ブランド)	熊本県					○	当該製品を使用中、当該製品及び周辺が焼損する火災が発生した。事故原因は、電磁弁に使用されている部品のOリング(パッキン)が劣化により硬化、収縮し、器具内に油漏れが発生。この漏れた灯油に引火して機器内部が焼損したと考えられる。			製造から10年以上経過した製品。平成14年10月24日からリコールを実施。改修率87.4%。
A1K11-	036	2011/03/14	2011/04/05	石油ストーブ(開放式)	SX-1870	(株)コロナ	北海道					○	当該製品及び周辺が焼損する火災が発生した。当該製品の消火操作をせずに給油した可能性も含め、現在、原因を調査中。			平成20年9月17日からリコールを実施。改修率1.5%。
A1K11-	035	2011/02/22	2011/04/05	石油ファンヒーター	FW-322S	ダイニチ工業(株)	大阪府				1	○	当該製品が焼損し、周辺が汚損する火災が発生し、1名が火傷を負った。給油時の状況も含め、現在、原因を調査中。			事業者が事故を認識したのは、3月9日
A1K11-	034	2011/02/24	2011/03/31	石油ふろがま	BS-2010GSD	(株)コロナ	北海道					○	当該製品及び周辺が焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
A1K11-	031	2011/01/11	2011/03/22	石油ストーブ(開放式)	GKP-W301N(グリーンウッドブランド)	(株)千石(グリーンウッドブランド)(輸入事業者)	秋田県					○	当該製品のカートリッジタンクに給油後、当該製品にセットする際、灯油がこぼれ、火災が発生し、当該製品が焼損、周辺が汚損した。カートリッジタンクの口金の締め付けが不十分であった可能性も含め、現在、原因を調査中。			事業者が事故を認識したのは、2月23日。平成22年9月1日からカートリッジタンクの無償交換を実施。施回収率 28.2%。平成23年3月3日に消費者安全法の重大事故等として公表済。
A1K11-	030	2011/02/22	2011/03/22	石油給湯機付ふろがま	UKB-3300TX(F)	(株)コロナ	山形県					○	当該製品が焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			製造から15年以上経過した製品
A1K11-	029	2011/03/01	2011/03/15	石油給湯機	OQB-405Y	(株)ノーリツ	石川県					○	当該製品を使用後、異音が生じたため確認すると、当該製品の排気口から発煙・出火する火災が発生しており、当該製品が焼損した。事故原因は、電磁弁に使用されている部品のOリング(パッキン)が劣化により硬化、収縮し、器具内に油漏れが発生。この漏れた灯油に引火して機器内部が焼損したと考えられる。			製造から10年以上経過した製品。平成14年10月24日からリコールを実施。改修率98.0%
A1K11-	026	2011/02/14	2011/03/04	石油ファンヒーター	OK-A30C	シャープ(株)	大阪府					○	当該製品の運転を開始した直後、異音と異臭が生じたため、電源プラグを抜いた。その後当該製品から発煙したため、給油タンクを抜いたが、しばらくして当該製品から出火する火災が発生し、当該製品が焼損した。現在、原因を調査中。			
A1K11-	024	2011/01/06	2011/02/25	石油ストーブ(密閉式)	FFA-80	(株)トトミ	北海道					○	当該製品及び周辺が焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
A1K11-	023	2011/02/02	2011/02/25	石油給湯機付ふろがま	KIBF-426DSA	(株)長府製作所	東京都					○	当該製品を使用中、異音が生じたため確認すると、当該製品の排気口から出火する火災が発生しており、当該製品が焼損した。現在、原因を調査中。			
A1K11-	022	2011/01/31	2011/02/25	石油給湯機付ふろがま	JIB-2	(株)長府製作所	北海道			1		○	当該製品を使用中、当該製品の左側下部から出火する火災が発生し、当該製品が焼損し、1名が火傷を負った。現在、原因を調査中。			製造から25年以上経過した製品

尚、このデータは暫定データのものも含まれていますので後日変更・削除される場合もありますのでご了承下さい。
 注意)人的被害概要 重症病:治療に要する期間が30日以上を負傷・疾病又は後遺障害
 軽傷病:治療に要する期間が30日未満の負傷・疾病

JGKA 管理番	事故発生日	公表日	製品名	機種・型式	事業社名	事故発生場所	被害概要					事故の内容	事故の原因	再発防止策	備考	
							死亡	重傷病	軽傷病	〇〇中毒	火災					
A1K11-	021	2011/02/01	2011/02/18	石油給湯機付ふろがま	RPE32KE	TOTO(株) [製造: 東陶エプロ(株) (解散)]	山形県					○	当該製品を使用中、当該製品から発煙する火災が発生し、当該製品が焼損した。事故原因は、電磁弁に使用されている部品のOリング(パッキン)が劣化により、硬化、収縮し、器具内に油漏れが発生。その灯油に引火して機器内部を焼損したと考えられる。			製造から10年以上経過した製品 平成14年10月24日からリコールを実施 改修率 87.3%
A1K11-	020	2011/01/28	2011/02/16	石油給湯機付ふろがま	KIBF-422DSA	(株)長府製作所	福島県					○	ブレーカーが作動したため確認すると、当該製品の排気口から発煙・出火する火災が発生しており、当該製品が焼損した。現在、原因を調査中。			製造から10年以上経過した製品
A1K11-	016	2011/01/21	2011/02/14	油だき温水ボイラ	YB-401FF(サンデン(株)ブランド)	(株)長府製作所(サンデン(株)ブランド)	北海道					○	当該製品を使用中、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺が焼損した。現在、原因を調査中。			
A1K11-	015	2011/01/12	2011/02/14	石油給湯機	OW-33GS	松下住設機器(株) (現 パナソニック(株))	鹿児島県					○	当該製品が焼損する火災が発生した。小動物の侵入により電源コードの素線が損傷した可能性も含め、現在、原因を調査中。			製造から15年以上経過した製品
A1K11-	014	2011/01/17	2011/02/08	石油給湯機付ふろがま	JIB-7S	(株)長府製作所	愛知県					○	入浴時に当該製品で追い焚きしたところ、燃焼ランプは点灯したが、着火音はしなかった。その後燃焼ランプが消え、再度点灯したが、ブレーカーが作動したため確認すると、異臭とともに当該製品が焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。			製造から15年以上経過した製品
A1K11-	013	2011/01/10	2011/02/08	石油ストーブ(開放式)	SX-3020	(株)コロナ	兵庫県			1		○	当該製品の消火操作をした後、給油タンクを抜いて給油し、給油タンクを戻す際、給油タンクの入りが悪かったため、再度抜いたところ、灯油がこぼれて当該製品が焼損、建物が半焼する火災が発生し、消火の際に1名が負傷した。現在、原因を調査中。			平成20年9月17日からリコールを実施 改修率 1.4%
A1K11-	012	2011/01/25	2011/02/04	石油給湯機	OQB-302Y	(株)ノーリツ	福島県					○	当該製品を使用中、異臭と発煙に気付き確認すると、当該製品から発煙する火災が発生しており、当該製品及び周辺が焼損した。事故原因は、電磁弁に使用されている部品のOリング(パッキン)が劣化により硬化、収縮し、器具内に油漏れが発生。この漏れた灯油に引火して機器内部が焼損したと考えられる。			製造から10年以上経過した製品 平成14年10月24日からリコールを実施 改修率98.0%
A1K11-	010	2011/01/18	2011/02/04	石油ファンヒーター	FH-554DXR	(株)コロナ	神奈川県					○	当該製品を点火してしばらくして火災報知器が鳴動したため確認すると、当該製品及び周辺が焼損する火災が発生していた。当該製品から出火したのか他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			
A1K11-	009	2011/01/12	2011/02/01	石油ファンヒーター	FB-564LD	ダイニチ工業(株)	山形県			1		○	当該製品を使用中、給油をするため消火をせずにカートリッジタンクを取り出したところ、口金が外れ、漏れた灯油に引火する火災が発生し、当該製品及び周辺が焼損、消火の際に1名が負傷した。給油時の状況も含め、現在、原因を調査中。			

尚、このデータは暫定データのものも含まれていますので後日変更・削除される場合もありますのでご了承下さい。
 注意)人的被害概要 重症病:治療に要する期間が30日以上を負傷・疾病又は後遺障害
 軽傷病:治療に要する期間が30日未満の負傷・疾病

JGKA 管理番	事故発生日	公表日	製品名	機種・型式	事業社名	事故発生場所	被害概要				事故の内容	事故の原因	再発防止策	備考		
							死亡	重傷病	軽傷病	〇〇中毒					火災	
A1K11-	008	2011/01/11	2011/01/28	石油給湯機	CXM-352	長州産業(株)	福岡県					○	当該製品を使用中、プレーカーが作動し、異臭がしたため確認すると、当該製品から出火する火災が発生しており、当該製品が焼損した。現在、原因を調査中。			製造から20年以上経過した製品
A1K11-	005	2011/01/17	2011/01/28	石油給湯機付ふるがま	OHO-323R(S) (TOSHIBAブランド)	ネボン(株) (TOSHIBAブランド)	鹿児島県					○	入浴中に停電したため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。			製造から10年以上経過した製品

- ・004, 017, 025, 033, 040, 041, 047, 054, . . . 第三者委員会の判定に基づきB1等へ移動(12/05/10)。
- ・001, 002, 003, 027, 042... 第三者委員会の判定に基づきB1等へ移動(12/05/10)。
- ・006, 007, 011, 018, 019, 028, 032, 038, 046, 049, 050, 058, 061, 064, 099... 第三者委員会の判定に基づきB1等へ移動(13/03/18)
- ・053, 062, 065, 068, 072, 076, 077, 080, 089, 093, 094, 095, 097, 101, 104, 107, 113, 117, 123, 128, 135, 137, 139, 141, 142, 145, 151... 第三者委員会の判定に基づきB1等へ移動(13/03/18)
- ・100, 105, 108, 116, 118, 122, 125, 126, 132, 136, 143, 147... 第三者委員会の判定に基づきB1等へ移動(13/03/18)
- ・114, 103, 109, 124, 133, 148, 150, 140... 第三者委員会の判定に基づきB1等へ移動(13/03/18)
- ・103, 109, 114, 124, 133, 140, 148, 150... 第三者委員会の判定(13/03/12)に基づきB1等へ移動(13/03/21)
- ・153... 第三者委員会の判定公表(15/06/19)に基づきB1等へ移動(15/10/08)
- ・096... 2010年の事故であったため当該年の表に移動(15/10/08)

尚、このデータは暫定データのものも含まれていますので後日変更・削除される場合もありますのでご了承下さい。
 注意) 人的被害概要 重症病: 治療に要する期間が30日以上を負傷・疾病又は後遺障害
 軽傷病: 治療に要する期間が30日未満の負傷・疾病