

JGKA 管理番号	事故発生日	公表日	製品名	機種・型式	事業社名	事故発生場所	被害概要					事故の内容	事故の原因	再発防止策	備考
							死亡	重傷	軽傷	その他	火災				
A1K14-055	2014/09/26	2016/10/17	石油ふろがま	JPK-N3	(株)長府製作所	岐阜県						当該製品のタイマーをセットした後、当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生した。	当該製品は機器の修理、点検及び空焚き防止装置の作動状況を判定するため、一時的に使用する点検用コネクター(空焚き防止装置を働かせないようにするもの)を修理・点検後に戻し忘れたため、浴槽排水栓の閉め方が不十分で空焚きとなった際に空焚き防止装置が作動せず、火災に至ったものと考えられる。	(株)長府製作所は、当該製品を含む対象機種について、修理・点検時の点検用コネクターの戻し忘れによる空焚き事故が発生したことから、事故再発防止のため、平成19年7月27日にプレスリリース及びHPに情報掲載し、点検用コネクターが付属する全ての機種について、無償点検により点検用コネクターの回収を実施。他の対象機種と一部構造等が異なる2機種(CK-11及びCK-11S)は、空焚き防止回路が不安定な際、空焚き防止装置の作動頻度が多くなり修理等の依頼が増え、点検用コネクターの戻し忘れの可能性が高くなるため、安定的な作動確保のため基板交換も実施。周知のため平成19年7月28日に新聞社告、平成21年10月～平成22年3月までTVCM放映、継続的に販売・サービス店による修理・点検時に対象機種がある場合、確認と回収等の徹底、ポスター掲示、店頭チラシ配布、新聞折込みチラシ等による呼び掛けを行っている。	
A1K14-054	2014/03/30	2015/07/24	石油ストーブ(密閉式、床暖房機能付)	UHB-TP1020	(株)コロナ	北海道						○ 当該製品を使用中、異臭がしたため当該製品の消火操作をした後に、当該製品を焼損する火災が発生した。調査の結果、当該製品の床暖房側ポット内で燃焼不良が起こり、バーナー燃焼時に未燃灯油に引火して排気管と断熱クロスが過熱されて焼損し、火災に至ったものと考えられる。しかしながら、ポット内で燃焼不良が生じた原因が不明なため、製品起因か否かも含め、事故原因の特定には至らなかった。			平成26年4月18日にガス機器・石油機器に関する事故。(製品起因か否かが特定できていない事故を含む)として公表していたもの。平成26年11月20日に製品起因か否かも含め、事故原因の特定には至らなかった事故として公表していたもの
A1K14-093	2014/10/09	2015/04/09	石油ファンヒーター(開放式)	FW-3280V	ダイニチ工業(株)	福島県			1			○ 当該製品を使用中、建物を全焼する火災が発生し、1名が軽傷を負った。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査			事業者が事故を認識したのは3月19日
A1K14-091	2014/12/29	2015/01/22	石油給湯機	OQB-305F	(株)ノーリツ	神奈川県						○ 異臭がしたため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。事故原因は、現在、調査中であるが、電磁ポンプの制御弁に使用されているOリング(パッキン)が劣化して硬化、収縮し、器具内に油漏れが発生したことにより、漏れた灯油に引火し、火災に至ったものと考えられる。			製造から10年以上経過した製品。1月16日に消費者安全法の重大事故等として公表済平成14年10月24日からリコールを実施改修率：98.4%
A1K14-090	2014/12/16	2015/01/22	油だき温水ボイラ	MO-40S	(株)長府製作所	長野県						○ 当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			製造から25年以上経過した製品
A1K14-086	2014/12/12	2015/01/13	石油給湯機	OQB-3000Y	(株)ノーリツ	福島県						○ 当該製品を使用したところ、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を			製造から20年以上経過した製品
A1K14-083	2014/12/08	2015/01/13	石油給湯機	CBX-400F	長府工産(株)	福岡県						○ 当該製品のリモコンを操作後、ブレーカーが作動したためブレーカーを入れ直したところ、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			製造から15年以上経過した製品
A1K14-080	2014/11/24	2014/12/22	石油ストーブ(開放式)	SX-1860	(株)コロナ	岡山県						○ 当該製品の給油タンクに給油後、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			製造から20年以上経過した製品。12月4日に消費者安全法の重大事故等として公表済

尚、このデータは暫定データのものも含まれていますので後日変更・削除される場合もありますのでご了承下さい。
 注意) 人的被害概要 重症病:治療に要する期間が30日以上
 軽傷病:治療に要する期間が30日未満の負傷・疾病

JGKA 管理番号	事故発生日	公表日	製品名	機種・型式	事業社名	事故発生場所	被害概要					事故の内容	事故の原因	再発防止策	備考
							死亡	重傷	軽傷	その他	火災				
A1K14-079	2014/11/22	2014/12/22	石油ストーブ(開放式)	SX-3020	(株)コロナ	大阪府					○	当該製品の給油タンクに給油後、当該製品に戻す際に灯油がこぼれ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。事故原因は、現在、調査中であるが、給油作業時に、給油タンクの給油口が「半ロック状態」で維持されていたことで、当該製品に戻す際にふたが開き、灯油がこぼれて火災が発生したものと考えられる。			製造から20年以上経過した製品平成20年9月、17日からリコールを実施。改修率:1.7%
A1K14-072	2014/11/07	2014/12/05	油だき温水ボイラ	PG-502S	(株)長府製作所	兵庫県					○	宿泊施設で当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			
A1K14-071	2014/10/29	2014/12/05	石油ふろがま	CK-11	(株)長府製作所	栃木県					○	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			製造から20年以上経過した製品
A1K14-070	2014/10/26	2014/11/18	石油ふろがま用パーナー(新兼用)	F-1	長府工産(株)	和歌山県					○	当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			製造から15年以上経過した製品
A1K14-068	2014/09/30	2014/10/27	石油ふろがま	CK-11	(株)長府製作所	茨城県					○	当該製品のタイマーをセット後、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			製造から15年以上経過した製品
A1K14-067	2014/08/03	2014/09/19	石油ふろがま	CK-11	(株)長府製作所	福岡県					○	当該製品のタイマーをセットした後、異臭がしたため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。事故の原因は、現在、調査中であるが、機器の修理、点検及び空だき防止装置の作動状況を判定するため、一時的に使用する点検用コネクター(空だき防止装置を働かせないようにするもの)を修理・点検後に戻し忘れたため、空だきとなった際に空だき防止装置が作動せず、火災に至ったものと考えられる。			製造から15年以上経過した製品。8月28日に消費者安全法の重大事故等として公表済。事業者が事故を認識したのは8月22日。平成19年7月27日からリコールを実施。改修率:33.9%
A1K14-065	2014/07/07	2014/07/28	石油給湯機	UIB-310SA	(株)コロナ	沖縄県					○	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			製造から15年以上経過した製品
A1K14-064	2014/07/01	2014/07/28	石油給湯機	RPH32KSS	TOTO(株)[製造:東陶ユプロ(株)(解散)]	石川県					○	当該製品を焼損する火災が発生した。事故の原因は、現在、調査中であるが、電磁ポンプの制御弁に使用されているOリング(パッキン)が劣化して硬化、収縮し、器具内に油漏れが発生し、漏れた灯油に引火して火災に至ったものと考えられる。			製造から15年以上経過した製品平成14年10月24日からリコールを実施。改修率88.6%
A1K14-062	2014/05/14	2014/05/30	石油給湯機	OQB-405F	(株)ノーリツ	山形県					○	当該製品を使用中、当該製品から黒煙が出る火災が発生し、当該製品及び周辺が熱変形した。現在、原因を調査中。			製造から10年以上経過した製品平成14年10月24日からリコールを実施。改修率98.4% 5月22日に消費者安全法の重大事故等として公表
A1K14-060	2014/04/26	2014/05/30	油だき温水ボイラ	CUG-311UR	サンボット(株)	北海道					○	当該製品の煙突から出火していたので水を掛けて消火し、当該製品の電源を切っていたところ、異音がしたため確認すると、当該製品及び周辺を破損していた。現在、原因を調査中。			製造から20年以上経過した製品。5月15日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A1K14-059	2014/04/26	2014/05/30	石油ふろがま	CK-11	(株)長府製作所	長野県					○	当該製品のタイマーをセットした後、異臭がしたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。事故の原因は、現在、調査中であるが、機器の修理、点検及び空だき防止装置の作動状況を判定するため、一時的に使用する点検用コネクター(空だき防止装置を働かせないようにするもの)を修理・点検後に戻し忘れたため、空だきとなった際に空だき防止装置が作動せず、火災に至ったものと考えられる。			平成19年7月27日からリコールを実施。改修率 33.7%
A1K14-058	2014/04/23	2014/05/12	石油ストーブ(密閉式)	FF-740S	(株)コロナ	北海道					○	事業所で当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			
A1K14-057	2014/04/18	2014/05/12	石油給湯機付ふろがま	OTQ-405SAY	(株)ノーリツ	埼玉県					○	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した現在、原因を調査中。			製造から10年以上経過した製品。平成14年10月24日からリコールを実施。改修率98.4%

尚、このデータは暫定データのものも含まれていますので後日変更・削除される場合もありますのでご了承下さい。
 注意)人的被害概要 重症病:治療に要する期間が30日以上の負傷・疾病又は後遺障害
 軽傷病:治療に要する期間が30日未満の負傷・疾病

JGKA 管理番号	事故発生日	公表日	製品名	機種・型式	事業社名	事故発生場所	被害概要					事故の内容	事故の原因	再発防止策	備考
							死亡	重傷	軽傷	その他	火災				
A1K14-053	2014/04/03	2014/05/12	石油ふろがま	CK-11	(株)長府製作所	福岡県					0	○ 当該製品のタイマーをセットした後、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。事故原因は、現在、調査中であるが、機器の修理、点検及び空だき防止装置の作動状況を判定するため、一時的に使用する点検用コネクタ(空だき防止装置を働かせないようにするもの)を修理・点検後に戻し忘れたため、空だきとなった際に空だき防止装置が作動せず、火災に至った。			製造から15年以上経過した製品。平成19年7月27日からリコールを実施。改修率33.7%
A1K14-051	2014/03/22	2014/04/23	石油ファンヒーター(開放式)	FW-324S	ダイニチ工業(株)	東京都			2		0	○ 当該製品を使用開始後、建物を全焼する火災が発生し、2名が軽症を負った。現在、原因を調査中。			
A1K14-048	2014/03/04	2014/04/23	石油給湯機付ふろがま	UKB-3300TXA(MS)	(株)コロナ	長野県					0	○ 異音が生じたため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。			製造から10年以上経過した製品。事業者が事故を認識したのは、3月28日
A1K14-044	2014/03/16	2014/04/08	石油給湯機	RPH43KL(長州産業(株)ブランド:型式DX-412D)	TOTO(株)(製造:東陶ユプロ(株)(解散))(長州産業(株)ブランド)	和歌山県					0	○ 当該製品を使用中、異音が生じたため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。事故原因は、現在、調査中であるが、当該製品内部の送油ユニット部分において、電磁ポンプパッキンを押さえる板がずれた状態で組み付けたため、隙間から油漏れが発生し、出火に至ったもの。			平成20年9月1日からリコールを実施(改修率86.6%)。3月27日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A1K14-043	2014/03/19	2014/04/08	石油給湯機	DX-403D	長州産業(株)	福岡県					0	○ 当該製品を使用した後、異音が生じたため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。事故原因は、現在、調査中であるが、当該製品の電磁ポンプに使用されているリング(パッキン)が劣化により、硬化、収縮し、器具内に油漏れが発生し、この漏れた油に引火、火災に至った。			製造から10年以上経過した製品。平成17年1月24日からリコールを実施。改修率79.8%
A1K14-041	2014/03/08	2014/04/08	石油ストーブ(密閉式)	FFA-502(L)	(株)トヨトミ	北海道					0	○ 齋場で当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			3月20日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A1K14-039	2014/02/24	2014/04/08	石油給湯機付ふろがま	JIB-7SG	(株)長府製作所	埼玉県					0	○ 当該製品で追いだきを始めたところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			製造から20年以上経過した製品
A1K14-036	2014/03/03	2014/03/20	石油給湯機付ふろがま	CKX-430AF	長府工産(株)	奈良県						○ 当該製品を使用したところ、当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			平成20年9月1日からリコールを実施。改修率86.6%。3月13日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A1K14-034	2014/02/15	2014/03/20	石油給湯機付ふろがま	OTQ-415AY	(株)ノーリツ	東京都					0	○ 当該製品を使用中、当該製品から発煙した。現在、原因を調査中。			製造から10年以上経過した製品
A1K14-033	2014/02/12	2014/03/20	石油ファンヒーター	FW-3280S	ダイニチ工業(株)	富山県	2				0	○ 建物が全焼する火災が発生し、2名が死亡した。現場には当該製品があった。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。			
A1K14-032	2014/02/26	2014/03/20	石油ふろがま	AF-205	(株)トヨトミ	北海道					0	○ 当該製品を使用中、燃焼音が聞こえなくなったため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。			製造から30年以上経過した製品
A1K14-027	2014/02/18	2014/03/20	石油給湯機	UJ-3206	ネポン(株)	広島県					0	○ 当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			製造から15年以上経過した製品。2月27日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A1K14-025	2014/02/12	2014/03/20	石油ストーブ(開放式)	SX-D27WY	(株)コロナ	岡山県					0	○ 当該製品を取り扱っていたところ、建物を全焼する火災が発生した。現在、原因を調査中。			2月20日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A1K14-018	2014/02/11	2014/03/03	石油ストーブ(半密閉式)	KSH-7010RCL	サンポット(株)	北海道					0	○ 当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			
A1K14-017	2014/02/02	2014/03/03	石油給湯機付ふろがま	OTQ-302YS	(株)ノーリツ	長野県					0	○ 当該製品のスイッチを入れたところ、当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			製造から10年以上経過した製品。平成14年10月24日からリコールを実施。改修率 98.4%
A1K14-015	2014/01/19	2014/02/13	石油ストーブ(開放式)	LC-S32D	(株)トヨトミ	鹿児島県					0	○ 当該製品を使用中、建物を全焼する火災が発生した。現在、原因を調査中。			1月30日に消費者安全法の重大事故等として公表済

尚、このデータは暫定データのものも含まれていますので後日変更・削除される場合もありますのでご了承下さい。
 注意)人的被害概要 重症病:治療に要する期間が30日以上の負傷・疾病又は後遺障害
 軽傷病:治療に要する期間が30日未満の負傷・疾病

JGKA 管理番号	事故発生日	公表日	製品名	機種・型式	事業社名	事故発生場所	被害概要					事故の内容	事故の原因	再発防止策	備考
							死亡	重傷	軽傷	その他	火災				
A1K14- 014	2014/01/22	2014/02/13	石油給湯機	RPH33KS	TOTO(株) [製造:東陶エプロ(株)(解散)]	埼玉県					○	当該製品を焼損する火災が発生した。事故原因は現在調査中であるが、当該製品内部の送油ユニット部分において、電磁ポンプパッキンを押さえる板がずれた状態で組み付けたため、隙間から油漏れが発生し、出火に至ったものと考えられる。			製造から10年以上経過した製品 平成20年9月1日からリコールを実施。改修率86.4%
A1K14- 011	2014/01/15	2014/02/13	油だき温水ボイラ(薪兼用)	HG-35S	(株)長府製作所	秋田県					○	異臭がしたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。			製造から20年以上経過した製品
A1K14- 008	2014/01/12	2014/02/13	石油ストーブ(開放式)	GKP-W301N((株)グリーンウッドブランド)	(株)千石((株)グリーンウッドブランド)(輸入事業者)	宮崎県			2		○	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、2名が負傷した。事故原因は、現在、調査中であるが、当該製品のカートリッジタンクの蓋(口金キャップ)が閉まったと誤認し、カートリッジタンクを出し入れする際に蓋が外れ、漏れた灯油に引火し、火災に至ったもの			平成22年9月1日からリコールを実施。改修率 29.5%。1月23日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A1K14- 006	2014/01/10	2014/02/13	石油給湯機	IB-34	(株)長府製作所	滋賀県					○	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			製造から25年以上経過した製品
A1K14- 005	2014/01/06	2014/02/13	石油ふろがま	JPS-T3	(株)長府製作所	秋田県					○	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			製造から15年以上経過した製品。 平成19年7月27日からリコールを実施。改修率33.6%
A1K14- 004	2014/01/10	2014/02/13	石油ストーブ(開放式)	LCR-304(N)	(株)トヨミ	香川県					○	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			
A1K14- 003	2014/01/16	2014/02/13	石油給湯機付ふろがま	OTH-406AFF	(株)ノーリツ	北海道					○	当該製品を使用しようとしたところ、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			製造から10年以上経過した製品
A1K14- 001	2014/01/08	2014/01/28	石油給湯機	OQB-302Y	(株)ノーリツ	栃木県					○	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			製造から15年以上経過した製品。 平成14年10月24日からリコールを実施。改修率 98.4%。1月17日に消費者安全法の重大事故等として

・020, 022, 037…第三者委員会の判定(14/10/17)に基づきB1等へ移動(15/02/09)。□
 ・002, 007, 012, 010, 009, 016, 024, 026, 029, 031, 035, 038, 047, 049, 050, 052, 056, 061…第三者委員会の判定公表(15/03/13)に基づきB1等へ移動(15/10/06)。
 ・013, 019, 021, 023, 028, 030, 040, 042, 045, 055, 063, 069…第三者委員会の判定公表(15/06/19)に基づきB1等へ移動(15/10/08)。
 ・046, 076, 075, 078, 081, 084, 085, 088, 087…第三者委員会の判定公表(15/09/24)に基づきB1等へ移動(15/10/09)。
 ・066, 073, 074, 077, 082, 089, 092…第三者委員会の判定公表(16/02/24)に基づきB1等へ移動(16/06/24)。