

JGKA 管理番号	事故発生日	公表日	製品名	機種・型式	事業社名	事故発生場所	被害概要					事故の内容	事故の原因	再発防止策	備考		
							死亡	重傷	軽傷	その他	火災						
A1G14-	101	2014/09/17	2016/10/17	ガス給湯付ふろがま (都市ガス用、屋外式 (RF式))	HOL-1670AQ	(株)ガスター	東京都						○	当該製品を焼損する火災が発生した。	当該製品の湯量サーボモーターのモーターブラシが整流子との接触による摩擦で破断したために、2本のモーターブラシが一つの整流子に同時に接触する状態が生じて短絡電流が流れたが、保護装置が無かったため、湯量サーボモーターの駆動用ICが焼損に至ったものと推定される。	引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。	
A1G14-	100	2014/10/10	2016/10/17	ガス瞬間湯沸器(都市ガス用、半密閉式(FE式))	GQ-5011WZ-F-2	(株)ノーリツ	埼玉県						○	事務所で当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。	調査の結果、使用者が当該製品の給気フィルターを清掃せず、エラーを無視して使用したため、給気不足による不完全燃焼でバーナー炎の方向に偏りが生じ、過熱されて変形したバーナーケースから炎溢れが生じ、前面パネルの一部が焦げたものと考えられるが、温度ヒューズやバーナーセンサーといった安全装置が正常であったかが特定できなかったことから、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。	引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。	
A1G14-	099	2014/12/23	2015/01/22	ガストーチ	CB-TC-CPR03 (岩谷産業株式会社ブランド)	(株)旭製作所 (岩谷産業(株)ブランド) (輸入事業者)	宮城県						○	店舗で当該製品にガスボンベを接続して使用中、当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生した。事故原因は、現在、調査中であるが、ボンベ接続部の取付けビスの締付け不足により、接続部に隙間ができ、ガス漏れが発生し、火災に至ったものと考えられる。			平成26年12月11日からリコールを実施。1月8日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A1G14-	096	2014/11/13	2015/01/22	ガスこんろ(都市ガス用)	ハオM660VFTS-TL	リンナイ(株)	愛知県						○	当該製品を使用中、建物を全焼する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			事業者が事故を認識したのは平成26年12月17日報告書の提出期限を超過していることから、事業者に対して厳重注意
A1G14-	095	2014/11/18	2015/01/13	ガスふろがま用バーナー(LPガス用)	TA-270UET	(株)世田谷製作所	大阪府						○	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。事故の原因は、現在、調査中であるが、当該製品内の部品の設計の不具合により、ガバナ部(整圧器)のダイヤフラム(ガスの供給圧力の変動に応じて動く弁)に亀裂が生じて機器内部でガス漏れが発生し、漏れたガスにバーナーの炎が引火し、出火に至ったものと考えられる。			製造から10年以上経過した製品事業者が事故を認識したのは12月24日平成19年4月19日からリコールを実施。改修率75.2%
A1G14-	094	2014/12/22	2015/01/13	ガスファンヒーター(LPガス用、開放式))	GFH-3500S	(株)ノーリツ	愛知県						○	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。			
A1G14-	092	2014/12/07	2015/01/13	ガスふろがま(都市ガス用、屋外式(RF式))	GSY-131D	(株)ノーリツ	静岡県						○	当該製品を使用中、当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			製造から20年以上経過した製品
A1G14-	091	2014/11/23	2015/01/13	ガストーチ	CB-TC-CPR03 (岩谷産業(株)ブランド)	(株)旭製作所 (岩谷産業(株)ブランド) (輸入事業者)	東京都						○	店舗で当該製品にガスボンベを接続して使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。事故原因は、現在、調査中であるが、ボンベ接続部の取付けビスの締付け不足により、接続部にすき間ができ、ガス漏れが発生し、火災に至ったものと考えられる。			事業者が事故を認識したのは12月11日。12月11日からリコールを実施。

尚、このデータは暫定データのものも含まれていますので後日変更・削除される場合もありますのでご了承下さい。
 注意) 人的被害概要 重症病:治療に要する期間が30日以上(負傷・疾病又は後遺障害)
 軽傷病:治療に要する期間が30日未満(負傷・疾病)

JGKA 管理番号	事故発生日	公表日	製品名	機種・型式	事業社名	事故発生場所	被害概要					事故の内容	事故の原因	再発防止策	備考
							死亡	怪傷	軽傷	00名	火災				
A1G14-088	2014/11/29	2014/12/22	ガス給湯暖房機(都市ガス用、屋外式)	DD-245RFCZ(東京ガス株式会社ブランド)	三洋電機(株)(東京ガス(株)ブランド)	東京都					○	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			製造から20年以上経過した製品
A1G14-085	2014/11/24	2014/12/22	ガストーチ	CB-TC-CPRO3(岩谷産業株式会社ブランド)	(株)旭製作所(岩谷産業(株)ブランド)(輸入事業者)	三重県					○	飲食店で当該製品にガスボンベを接続して使用したところ、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			
A1G14-066	2014/06/30	2014/09/19	ガス給湯付ふろがま(都市ガス用、密閉式(FF式))	SR-61FF2(リンナイ(株)ブランド:型式RF-61FF2-RX-L)	(株)ガスター(リンナイ(株)ブランド)	千葉県		1				当該製品を使用中、シャワーから出た熱湯が脚にかかり、火傷を負った。現在、原因を調査中。			事業者が事故を認識したのは8月28日。平成26年8月7日からリコールを実施
A1G14-063	2014/08/20	2014/09/19	カセットこんろ	A-7(岩谷産業(株)ブランド)	(株)旭製作所(岩谷産業(株)ブランド)	滋賀県					○	当該製品に他社製のカセットボンベを装着して点火したところ、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			製造から30年以上を経過した製品
A1G14-059	2014/07/28	2014/09/03	ガス給湯暖房機(都市ガス用、屋外式)	RUFH-K2400AW2-6(A)	リンナイ(株)	千葉県					○	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			8月7日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A1G14-053	2014/06/16	2014/07/28	ガス給湯暖房機(都市ガス用、屋外式)	RUFH-V2403SAW2-3(A)	リンナイ(株)	埼玉県					○	当該製品を使用中、当該製品から発煙し、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			事業者が事故を認識したのは7月8日
A1G14-051	2014/06/16	2014/07/08	ガスこんろ(都市ガス用)	IC-3100CF	パロマ工業(株)(現(株)パロマ)	熊本県					○	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			6月17日に経済産業省商務流通保安グループにて公表済
A1G14-049	2014/05/31	2014/07/08	ガスふろがま(LPガス用)	GF-200DLP	(株)長府製作所	福岡県					○	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			製造から10年以上経過した製品。6月19日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A1G14-043	2014/05/10	2014/05/30	ガスふろがま(都市ガス用)	TH-GF-70B3	(株)タイヘイ	埼玉県					○	当該製品を使用中、異臭がしたため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			製造から20年以上経過した製品。5月19日に経済産業省商務流通保安グループにて公表済。5月22日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A1G14-040	2014/04/08	2014/05/30	エアコン(都市ガス用)(室外機)	SHCO-5240HA	三洋電機(株)(輸入事業者)	愛知県					○	当該製品から発煙し、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品の設置状況を含め、現在、原因を調査中。			
A1G14-037	2014/04/08	2014/05/12	ガス瞬間湯沸器(先止式)	OUR-161(東京ガス(株)ブランド)	(株)ガスター(東京ガス(株)ブランド)	東京都					○	当該製品を使用中、お湯が出ないため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。			製造から25年以上経過した製品
A1G14-031	2014/04/06	2014/05/12	ガスふろがま用バーナー(都市ガス用)	TA-097UET	(株)世田谷製作所	大阪府					○	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。事故の原因は、現在、調査中であるが、当該製品内の部品の設計の不具合により、ガバナ部(整圧器)のダイヤフラム(ガスの供給圧力の変動に応じて動く弁)に亀裂が生じて機器内部でガス漏れが発生し、漏れたガスにバーナーの炎が引火し、出火に至ったものと			平成19年4月19日からリコールを実施。改修率 74.1%。4月8日に経済産業省商務流通保安グループにて公表済。4月17日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A1G14-024	2014/03/11	2014/04/08	ガスふろがま用バーナー(都市ガス用)	TA-097UET((株)オカキン製ガスふろがまに組み込まれたもの)	(株)世田谷製作所	大阪府					○	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。事故の原因は、現在、調査中であるが、当該製品内の部品の設計の不具合により、ガバナ部(整圧器)のダイヤフラム(ガスの供給圧力の変動に応じて動く弁)に亀裂が生じて機器内部でガス漏れが発生し、漏れたガスにバーナーの炎が引火し、出火に至ったものと			平成19年4月19日からリコールを実施。改修率 74.1% 3月12日に経済産業省商務流通保安グループにて公表済3月20日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A1G14-015	2014/02/05	2014/03/20	ガスこんろ(LPガス用)	RBR-350CD2-B	リンナイ(株)	茨城県					○	当該製品に鍋を掛けて点火したところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。			
A1G14-014	2014/01/11	2014/03/20	ガスこんろ(ガス種不明)	KBS-E551WI	リンナイ(株)	福岡県					○	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			

尚、このデータは暫定データのものも含まれていますので後日変更・削除される場合もありますのでご了承下さい。
 注意) 人的被害概要 重症病:治療に要する期間が30日以上
 軽傷病:治療に要する期間が30日未満の負傷・疾病

JGKA 管理番号	事故発生日	公表日	製品名	機種・型式	事業社名	事故発生場所	被害概要					事故の内容	事故の原因	再発防止策	備考
							死亡	重傷	軽傷	その他	火災				
A1G14-013	2014/02/10	2014/03/20	ガスふろがま用バーナー(LPガス用)	TA-OK270UET (株)オカキン製ガスふろがまに組み込まれたもの)	(株)世田谷製作所	兵庫県					○	当該製品を点火後、異臭がしたため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。事故の原因は、現在、調査中であるが、当該製品内の部品の設計の不具合により、ガバナ部(整圧器)のダイヤフラム(ガスの供給圧力の変動に応じて動く弁)に亀裂が生じて機器内部でガス漏れが発生し、漏れたガスにバーナーの炎が引火し、出火に至ったものと考えられる。			平成19年4月9日からリコールを実施。改修率74.1%
A1G14-008	2014/02/01	2014/03/03	ガス瞬間湯沸器(都市ガス用、屋外式(RF))	TP-PS30SR	高木産業(株) (現パース(株))	東京都					○	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			
A1G14-004	2014/01/02	2014/01/28	ガスこんろ(LPガス用)	ハオ4100FSH	リンナイ(株)	群馬県		1			○	建物を全焼する火災が発生し、1名が負傷した。現場に当該製品があった。当該製品から出火したのか、他の要因を含め、現在、原因を調査中。			1月6日に経済産業省商務流通保安グループにて公表済。1月17日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A1G14-003	2014/01/02	2014/01/28	ガスふろがま(LPガス用、屋外式(RF式))	GF-22L	(株)長府製作所	兵庫県					○	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因を含め、現在、原因を調査中。			製造から15年以上経過した製品
A1G14-001	2014/01/02	2014/01/28	ガス給湯暖房機(都市ガス用、屋外式(RF式))	RUFH-V2403AT(SAT)(東京ガス(株)ブランド:型式IT4203ARS4SW3QU)	(株)ガスター(東京ガス(株)ブランド)	東京都					○	異臭がしたため確認すると、当該製品の内部基板を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。			

・005, 016, 023... 第三者委員会の判定(14/10/17)に基づきB1等へ移動(15/02/09)。
 ・002, 007, 006, 009, 012, 018, 021, 020, 022, 025, 027, 028, 029, 030, 034, 032, 036, 039, 038, 044, 045, 048, 047, 050, ... 第三者委員会の判定公表(15/03/13)に基づきB1等へ移動(15/10/06)。
 ・266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283... 第三者委員会の判定公表(15/06/19)に基づきB1等へ移動(15/10/08)。
 ・011, 026, 057, 058, 064, 067, 069, 070, 072, 073, 074, 076, 077, 078, 079, 081, 080, 083, 084, 086, 090, 089, 093, 101, 100... 第三者委員会の判定公表(15/09/24)に基づきB1等へ移動(15/10/09)。
 ・056, 082, 087, 097, 098, 102... 第三者委員会の判定公表(16/02/24)に基づきB1等へ移動(16/06/24)。

尚、このデータは暫定データのものも含まれていますので後日変更・削除される場合もありますのでご了承下さい。
 注意) 人的被害概要 重症病:治療に要する期間が30日以上
 軽傷病:治療に要する期間が30日未満の負傷・疾病又は後遺障害